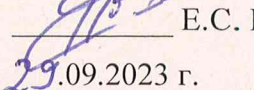


**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор  
АО «Кондопожский ЦБК»

  
Е.С. Иванов  
29.09.2023 г.

**АКТ № 04**

технического осмотра зданий и сооружений ЦУМПП АО «Кондопожский ЦБК» на основании Приказа № 350 от 11 августа 2023 г. «О подготовке зданий и сооружений предприятия к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.»

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии:

Заместитель технического директора  
по производству

Пахомов К.А.

Члены комиссии:

Начальник ЦУМПП  
Начальник ОТКРЗиС СС  
Начальник ОКС СС  
Ведущий инженер ОНТСЗиС СС

Пахомов А.К.  
Смирнов С.В.  
Белов О.В.  
Фролов В.С.

произвела осмотр технического состояния зданий и сооружений ЦУМПП АО «Кондопожский ЦБК» и выявила следующие дефекты, требующие ремонта (по участкам цеха):

**Бумцех № 1**

1. Восстановить ограждение на кровле вдоль вентиляционного помещения БДМ №3 в осях 3-20/М – 90 м.п;
2. Восстановить ограждение по оси «Б» (отметка +27.450) – 10 м.п;
3. Выполнить устройство парапетного фартука над помещением шлифовального цеха – 8 м.п;
4. Восстановить защитный штукатурный слой стены по оси 1-3/И (отметка +11.740) лестничной клетки над клееваркой БДМ №3 здания БЦ №1;
5. Выполнить ремонт кирпичной кладки в осях 3-5/А (отметка +13.500) над лабораторией – 2 м<sup>2</sup>;
6. Произвести замену деревянных трап-настилов на кровле здания;
7. Произвести замену покрытия из металлического профилированного листа вентиляционного помещения БДМ №3 в осях 8-20/И-К (отметка +19.100) – 900 м<sup>2</sup>.

**Участок производства гильз**

1. Восстановить оголовок вентиляции, расположенный на кровле в осях 18-19/Ф-Х (отметка +10.800);
2. Произвести замену деревянных трап-настилов на кровле здания;
3. Выполнить ремонт участка пола в осях 29-30/Ф-Х на отметке +6.000 (просадка пола и разрушение плиты перекрытия помещения теплочасти БДМ №7 на отметке ±0.000) – 36 м<sup>2</sup>.

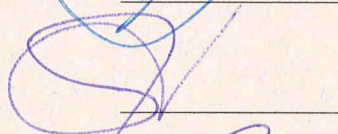
**Участок изготовления кругов, клея, брака и роспуска целлюлозы**

1. Выполнить капитальный ремонт или замену заполнений оконных проемов (стеклоблоков) по оси «1» и «14»;
2. Восстановить целостность кровельного покрытия (примыкания) к парапету кровли в осях 11-13/А – 3 м.п., там же – восстановить отсутствующие элементы парапетного фартука – 8 м.п;
3. Выполнить ремонт кирпичной кладки стен по оси «14» - 15 м<sup>2</sup>.

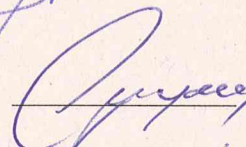
Заместитель технического директора  
по производству

  
Пахомов К.А.

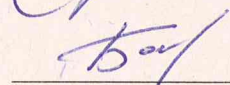
Начальник ЦУМПП

  
Пахомов А.К.


Начальник ОТКРЗиС

  
Смирнов С.В.

Начальник ОКС СС

  
Белов О.В.

Ведущий инженер ОНТСЗиС СС

  
Фролов В.С.